

Акт №3
на осмотр теплосети в шурфе

Дата: **15.07.2025**

Место вскрытия (осмотра): **рп. Белореченский д.27**

Тип прокладки: **непроходной ж/б канал**

Характеристика участка сети: **распределительная тепловая сеть №2**

Диаметр труб (мм): Отопление: **2x89 мм.**

РЕЗУЛЬТАТ ВСКРЫТИЯ:

1. Характеристика и состояние строительных конструкций: **Лотки и плиты перекрытия тепловой сети в удовлетворительном состоянии.**
2. Тепловая изоляция (материал, состояние):
подающая труба – **состояние минеральной скорлупы неудовлетворительное.**
обратная труба – **состояние минеральной скорлупы неудовлетворительное.**
3. Антикоррозийное покрытие труб, его состояние:
подающая труба – **удовлетворительное.**
обратная труба – **удовлетворительное.**
4. Состояние трубопровода и сварных стыков при внутреннем осмотре трубопровода:
Остаточная толщина стенки на подающем трубопроводе 1,7-2,3 мм;
Остаточная толщина стенки на обратном трубопроводе 1,9-2,7 мм;
5. Предполагаемые причины разрушения теплоизоляционных конструкций и наружной коррозии трубопроводов – **длительный срок эксплуатации, отсутствие гидроизоляции стыков плит перекрытий.**
6. Описание работ по восстановлению прокладки в месте вскрытия: **восстановление нарушенного благоустройства**

Члены комиссии:

Нигматулин О.И.

Начальник участка


(подпись)

Минайленко А.В.

Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 5 разряда


(подпись)

Акт №5
на осмотр теплосети в шурфе

Дата: **18.07.2025**

Место вскрытия (осмотра): **рп. Белореченский д.61**

Тип прокладки: **непроходной ж/б канал**

Характеристика участка сети: **распределительная тепловая сеть №3**

Диаметр труб (мм): Отопление: **2х89 мм.**

РЕЗУЛЬТАТ ВСКРЫТИЯ:

1. Характеристика и состояние строительных конструкций: **Лотки и плиты перекрытия тепловой сети в удовлетворительном состоянии.**
2. Тепловая изоляция (материал, состояние):
подающая труба – **состояние минеральной скорлупы неудовлетворительное.**
обратная труба – **состояние минеральной скорлупы неудовлетворительное.**
3. Антикоррозийное покрытие труб, его состояние:
подающая труба – **удовлетворительное.**
обратная труба – **удовлетворительное.**
4. Состояние трубопровода и сварных стыков при внутреннем осмотре трубопровода:
Остаточная толщина стенки на подающем трубопроводе 2,4-3,0 мм;
Остаточная толщина стенки на обратном трубопроводе 2,1-2,7 мм;
5. Предполагаемые причины разрушения теплоизоляционных конструкций и наружной коррозии трубопроводов – **длительный срок эксплуатации, отсутствие гидроизоляции стыков плит перекрытий.**
6. Описание работ по восстановлению прокладки в месте вскрытия: **восстановление нарушенного благоустройства, планировка площадей**

Члены комиссии:

Нигматулин О.И.

Начальник участка


(подпись)

Минайленко А.В.

Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 5 разряда


(подпись)

Акт №4
на осмотр теплосети в шурфе

Дата: **15.07.2025**

Место вскрытия (осмотра): **рп. Белореченский д.100**

Тип прокладки: **непроходной ж/б канал**

Характеристика участка сети: **распределительная тепловая сеть №2**

Диаметр труб (мм): Отопление: **2х219 мм.**

РЕЗУЛЬТАТ ВСКРЫТИЯ:

1. Характеристика и состояние строительных конструкций: **Лотки и плиты перекрытия тепловой сети в удовлетворительном состоянии.**
2. Тепловая изоляция (материал, состояние):
подающаяся труба – **состояние ППУ скорлупы удовлетворительное.**
обратная труба – **состояние ППУ скорлупы удовлетворительное.**
3. Антикоррозийное покрытие труб, его состояние:
подающая труба – **удовлетворительное.**
обратная труба – **удовлетворительное.**
4. Состояние трубопровода и сварных стыков при внутреннем осмотре трубопровода:
Остаточная толщина стенки на подающем трубопроводе 3,4-4,0 мм;
Остаточная толщина стенки на обратном трубопроводе 4,1-4,7 мм;
5. Предполагаемые причины разрушения теплоизоляционных конструкций и наружной коррозии трубопроводов –
6. Описание работ по восстановлению прокладки в месте вскрытия: **восстановление нарушенного благоустройства, планировка площадей**

Члены комиссии:

 
Нигматулин О.И.

Начальник участка


(подпись)

Минайленко А.В.

Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 5 разряда


(подпись)

Акт №1
на осмотр теплосети в шурфе

Дата: **09.06.2025**

Место вскрытия (осмотра): **рп. Белореченский д.39**

Тип прокладки: **непроходной ж/б канал**

Характеристика участка сети: **распределительная тепловая сеть №1**

Диаметр труб (мм): Отопление: **2х89 мм.**

РЕЗУЛЬТАТ ВСКРЫТИЯ:

1. Характеристика и состояние строительных конструкций: **Лотки и плиты перекрытия тепловой сети в удовлетворительном состоянии.**
2. Тепловая изоляция (материал, состояние):
подающая труба – **состояние минеральной скорлупы неудовлетворительное.**
обратная труба – **состояние минеральной скорлупы неудовлетворительное.**
3. Антикоррозийное покрытие труб, его состояние:
подающая труба – **удовлетворительное.**
обратная труба – **удовлетворительное.**
4. Состояние трубопровода и сварных стыков при внутреннем осмотре трубопровода:
Остаточная толщина стенки на подающем трубопроводе 1,8-2,8 мм;
Остаточная толщина стенки на обратном трубопроводе 2,5-3,1 мм;
5. Предполагаемые причины разрушения теплоизоляционных конструкций и наружной коррозии трубопроводов – **длительный срок эксплуатации, отсутствие гидроизоляции стыков плит перекрытий.**
6. Описание работ по восстановлению прокладки в месте вскрытия: **восстановление нарушенного благоустройства**

Члены комиссии:

Нигматулин О.И.

Начальник участка


(подпись)

Минайленко А.В.

Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 5 разряда


(подпись)

Акт №2
на осмотр теплосети в шурфе

Дата: **10.06.2025**

Место вскрытия (осмотра): **рп. Белореченский д.121**

Тип прокладки: **непроходной ж/б канал**

Характеристика участка сети: **распределительная тепловая сеть №1**

Диаметр труб (мм): Отопление: **2х89 мм.**

РЕЗУЛЬТАТ ВСКРЫТИЯ:

1. Характеристика и состояние строительных конструкций: Лотки и плиты перекрытия тепловой сети в удовлетворительном состоянии.
2. Тепловая изоляция (материал, состояние):
подающая труба – состояние минеральной скорлупы неудовлетворительное.
обратная труба – состояние минеральной скорлупы неудовлетворительное.
3. Антикоррозийное покрытие труб, его состояние:
подающая труба – удовлетворительное.
обратная труба – удовлетворительное.
4. Состояние трубопровода и сварных стыков при внутреннем осмотре трубопровода:
Остаточная толщина стенки на подающем трубопроводе 1,9-2,5 мм;
Остаточная толщина стенки на обратном трубопроводе 2,1-2,6 мм;
5. Предполагаемые причины разрушения теплоизоляционных конструкций и наружной коррозии трубопроводов – длительный срок эксплуатации, отсутствие гидроизоляции стыков плит перекрытий.
6. Описание работ по восстановлению прокладки в месте вскрытия: восстановление нарушенного благоустройства

Члены комиссии:

Нигматулин О.И.

Начальник участка


(подпись)

Минайленко А.В.

Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 5 разряда


(подпись)